

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 25 de octubre de 2021

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1									
2	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	236,000	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	22/10/2021	DCTH	21/10/2021	574-B	Normalizada. Cambió torre nueva completa con linterna autocontenida.
3	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	233,000	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	22/10/2021	DCTH	21/10/2021	574-B	Normalizada. Cambió torre nueva completa con linterna autocontenida.
4	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	207,200	BRL				21/10/2021	574-B	Verificó torre dañada. Retiró equipo AIS, batería, panel solar y portapanel.
5	CANAL PUNTA INDIO	194,200	BVL	DECOLORADA	22/10/2021	DCTH	21/10/2021	574-B	Normalizada. Cambió torre completa. Limpió casco.
6	CANAL PUNTA INDIO	185,600	BRL				21/10/2021	574-B	Limpió casco y torre (a partir de observación de la SSPVNyMM del 20/10/21)
7	CANAL PUNTA INDIO	185,600	BVL				21/10/2021	574-B	Limpió casco y torre (a partir de observación de la SSPVNyMM del 20/10/21)
8	CANAL PUNTA INDIO	174,300	BRL				21/10/2021	574-B	Limpió casco y torre (a partir de observación de la SSPVNyMM del 20/10/21)
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1145,000	BRL	APAGADA	13/10/2021	DCTH	20/10/2021	El Boyero	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento. Reprogramó linterna. Limpió casco y torre (Mant. Preventivo)
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1164,000	BRL	APAGADA	13/10/2021	DCTH	20/10/2021	El Boyero	Normalizada. Verificó señal depredada. Corona de leds y leyenda faltantes. Retiro linterna. Instaló nueva linterna. Repuso leyenda.
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1168,500	BRL	APAGADA	13/10/2021	DCTH	20/10/2021	El Boyero	Normalizada. Verificó señal depredada. Panel y leyenda faltantes. Retiro batería. Instaló batería nueva. Repuso panel y leyenda.
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1187,000	BzVL	APAGADA	13/10/2021	DCTH	20/10/2021	El Boyero	Normalizada. Verificó señal depredada. Linterna faltante, silleta y marca de tope vandalizadas. Repuso linterna. Cambió silleta y reacondiciono marca de tope.