

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 25 de octubre de 2023.

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	PASO BANCO CHICO	64,600	BVL	DECOLORADA	24/10/2023	DCTYH			Pintura decolorada.
2	PASO BANCO CHICO	66,000	BVL	DECOLORADA	24/10/2023	DCTYH			Señal sucia por musgo.
3	PASO BANCO CHICO	70,000	BVL	DECOLORADA	24/10/2023	DCTYH			Señal sucia por musgo.
4	PASO BANCO CHICO	73,600	BVL	FALTA LEYENDA	24/10/2023	DCTYH			Leyenda progresiva ilegible.
5	PASO BANCO CHICO	73,600	BRL	FALTA TORRE	23/10/2023	DCTYH			Torre dañada y torcida, señal con signos de haber sido embestida
6	RÍO PARANÁ LAS PALMAS	167,600	BRL	FALTA LINTERNA	24/10/2023	DCTYH			
7	RÍO PARANÁ LAS PALMAS	160,000	BzVL		24/10/2023	DCTYH			Señal con nido de aves.
8	RÍO PARANÁ LAS PALMAS	156,100	BzBVL		24/10/2023	DCTYH			Alejada del canal, se sugiere "REUBICACION" hacia veril verde.
9	RÍO PARANÁ LAS PALMAS	154,400	BzRL	OCULTA P/ VEGETACION	24/10/2023	DCTYH			No se observa de aguas abajo. Alejada del canal, se sugiere "REUBICACION" hacia veril rojo.
	RÍO PARANÁ LAS PALMAS	151,400	BVL	FALTA LEYENDA	24/10/2023	DCTYH			Corregir Cartel progresiva, se observó señal en Km. 152,5.
10	RÍO PARANÁ LAS PALMAS	139,300	BzVL	CON CAMALOTES	24/10/2023	DCTYH			Se observo con camalotes y raigon.
11	RÍO PARANÁ LAS PALMAS	131,600	BRL	DECOLORADA	24/10/2023	DCTYH			Pintura decolorada.
12	RÍO PARANÁ LAS PALMAS	126,500	BzVL	OCULTA P/ VEGETACION	24/10/2023	DCTYH			No se observa de aguas abajo. Alejada del canal, se sugiere "REUBICACION" hacia veril verde.
13	RÍO PARANÁ MEDIO	691,000	BRL	OCULTA P/ VEGETACION	24/10/2023	DCTYH			Señal con camalotes.
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1211,400	BVL	FALTA MARCA de TOPE	10/10/2023	AGP S.E.	24/10/2023	PAKE ZALE	Normalizada. Verificó torre embestida con sistema luminico faltante. Repuso torre completa. Limpió casco. Aplicó antigraffiti (Mant. Preventivo). (PD 481 EMEPA).
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1221,000	BVL	APAGADA	28/9/2023	AGP S.E.	24/10/2023	PAKE ZALE	Normalizada. Verificó linterna depredada y panel solar faltante por robo. Retiró batería y regulador. Repuso linterna autocontenida con protección antivandalica. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti (Mant. Preventiva). (PD 481 EMEPA).

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 25 de octubre de 2023.

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1223,200	BRL	FALTA LINTERNA	10/10/2023	AGP S.E.	24/10/2023	PAKE ZALE	Normalizada. Verificó torre embestida con sistema luminico faltante. Repuso marca de tope, silleta y linterna autocontenida. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 481 EMEPA).
17	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1232,500	BVL	FALTA LINTERNA	10/10/2023	AGP S.E.	24/10/2023	PAKE ZALE	Normalizada. Verificó señal embestida con torre faltante. Cambió casco. Repuso torre completa. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 481 EMEPA).