

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

**(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 20 de enero de 2020**

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	109.500	BzRL	Escorada	16/01/2020	PNA	19/01/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó señal embestida. Retiró sistema luminico. Instaló provisoriamente señal II-B nueva completa en N:6229030; E:5590845. Destello 4 c/16 seg.
2	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	142.100	BzVL	Apagada	12/12/2019	DNVN	19/01/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó apagada. Cambió regulador y batería.
3	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	166.700	BRL	Apagada	12/12/2019	DNVN	18/01/2020	HIDROVÍA S.A.	Verificó correcto funcionamiento del sistema luminico. Cambió torre nueva completa (Mant. Preventivo).
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1196.000	BVL	Apagada	13/01/2020	HIDROVÍA S.A.	17/01/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal depredada. Corona de leds faltantes. Cambió linterna. Limpió casco y torre (Mant. Preventiva)
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1185.000	BRL	Apagada	13/01/2020	HIDROVÍA S.A.	17/01/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal depredada. Corona de leds faltantes. Cambió linterna. Limpió casco y torre (Mant. Preventiva)
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1072.200	BVL				18/01/2020	El Boyero	Reubicó señal por mejora de señalización en coordenadas N: 6857525; E: 5590500, cambiando su cartel de kilometraje por "1071.8". Repuso fondeo completo. Limpió casco y torre (Mant. Preventivo)
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1068.400	BRL				18/01/2020	El Boyero	Reubicó señal por mejora de señalización en coordenadas N: 6855296; E: 5588758, cambiando su cartel de kilometraje por "1069.5". Repuso fondeo completo.
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1065.500	BVL	Elementos faltantes	18/01/2020	El Boyero	18/01/2020	El Boyero	Normalizada. Constata señal depredada. Panel faltante. Cambió torre completa. Limpió casco (Mant. Preventivo)
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1058.500	BVL				19/01/2020	El Boyero	Reubicó señal por mejora de señalización en coordenadas N: 6847633; E: 5591895. Repuso fondeo completo. Limpió casco y torre (Mant. Preventivo)
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1048.300	BRL	Apagada	14/01/2020	Hidrovia	19/01/2020	El Boyero	Normalizada. Constata señal depredada. Linterna y silleta faltantes, panel roto. Cambió linterna. Limpió casco y torre (Mant. Preventivo)
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1046.600	BRL				19/01/2020	El Boyero	Reubicó señal por mejora de señalización en coordenadas N: 6834980; E: 5586979, cambiando cartel de kilometraje por "1046.2". Repuso fondeo completo. Limpió casco y torre (Mant. Preventivo)
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1044.000	BVL				19/01/2020	El Boyero	Reubicó señal por mejora de señalización en coordenadas N: 6833433; E: 5589099, cambio cartel de kilometraje por "1044.5". Repuso fondeo completo. Cambió casco y torre.
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1042.200	BVL				19/01/2020	El Boyero	Reubicó señal por mejora de señalización en coordenadas N: 6831743; E: 5589527, cambiando su cartel de kilometraje por "1042.4". Repuso fondeo completo